

דין וחשבון על בדיקה מס' 7311900374

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אלפקס בע"מ
מענו :	ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
תאריך ההזמנה :	15/01/2023

תאור המוצר

האריחים עשויים בשיחול תוצרת FRONTEK בעובי 20 מ"מ ו אביזר לעיגון בשיטת-ברנוביץ' (עשוי פלבי"ם 316)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 15/01/2023 הנוטל: המזמין
גודל המדגם : 1 לוחות חיפוי + אביזרי עיגון.

מהות הבדיקה

בדיקות משיכה צרית של אביזר עגינה (עשוי פלבי"ם 316) התקוע בשתי "תעלות" הקיימות לאורך שתי הדפנות הנגדיות האחרות, של אריח פורצלן דגם FRONTEK עשוי בשיחול (בעל חלל מרחבי בגוף האריח)

	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם המאשר : זהר פייסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין

תפקידו : טכנאי בודק


17/01/2023

דין וחשבון על בדיקה מס' 7311900374

דף 2 מתוך 2 דפים

תאור הדוגמאות:

- לוחות חיפוי בעובי : 20 מ"מ.
- קוטר קידוח בלוח חיפוי : 9 מ"מ.
- עובי מעל הקדח : 5.5 מ"מ.
- עובי העוגן : 5 מ"מ
- הבדיקה בוצעה ע"י משיכה צרית של עוגן העיגון כאשר העיגון הוכנס לוח אחד

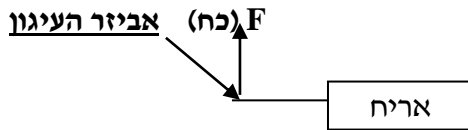

הערות	כח מקס' מופעל (בק"ג)	מס' בדיקה	תאור הקיבוע של פין העיגון
אריח נשבר באזור העיגון. עוגן נשלף הבדיקה הופסקה .	137	1	משיכה עם אביזר וו בעל שתי שניים
אריח נשבר באזור העיגון. עוגן נשלף הבדיקה הופסקה .	109	2	בדיקת משיכה עם אביזר וו בעל שתי שניים
אריח נשבר באזור העיגון. עוגן נשלף הבדיקה הופסקה .	118	3	משיכה עם אביזר וו בעל שתי שניים

תמונות הבדיקה



סוף דו"ח הבדיקה